Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
20	LFR-TASTVERHÄLT.	Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm)	34 bis 42%	56, 57
		NI.		

Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

(Falls Sollwert nicht erreicht wird)

18.1

1 -2 5

• siehe Prüfschritt 21

Wichtig:

Bei Abfall des Kabelsatzsteckers Leerlaufdrehsteller wird der mech. Notlauf aktiv. Hierbei erhöht sich die Leerlaufdrehzahl auf 1200 – 1500 min-1.

- 55 -

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
21	LFR-INTEGRATOR	Eine Beurteilung des LFR – Integrators erfolgt nur bei: Motor läuft im Leerlauf	127 bis 135 Schritte	56, 57

Hinweis:

Der LFR – INTEGRATOR gibt die Öffnungstendenz (Einhaltung des für die Solldrehzahl notwendigen Tastverhältnisses) des Leerlaufdrehstellers an. Dies bedeutet:

128 Schritte ist die Mitte des Regelbereiches,

Werte > 128 Schritte bedeuten größere,

Werte < 128 Schritte bedeuten kleinere Öffnungsquerschnitte.

Der LFR - INTEGRATOR benötigt folgende Informationen für die Regelung:

- Drehzahlsignal (induktiver Impulsgeber)
- · Leerlaufkontakt im Drosselklappenschalter geschlossen
- Motortemperatur

VV.

migration of the second

Bezugsmarke für Zündwinkel (induktiver Impulsgeber)

Um eine Veränderung des LFR-INTEGRATOR beurteilen zu können, muß hierzu der LFR-TASTVERHÄLT. mit herangezogen werden. Befindet sich der LFR-INTEGRATOR außerhalb des Toleranzbandes, versucht der LFR-TASTVERHÄLT. den Integrator zu korrigieren. Befindet sich der LFR-TASTVERHÄLT. ebenfalls außerhalb des Toleranzbandes auf einem Konstantwert, ist die Fehlersuche einzuleiten.

Fehlersuche: Sollwert: Fehlerursache:

Zunächst korrekte Einstellung des Drosselklappenschalters und Prüfschritt 12 MOTORDREHZAHL prüfen

Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache:
 LFR – TASTVERHÄLT, auslesen LFR – INTEGRATOR auslesen 	34 bis 80 % 127 bis 135 Schritte	
 Wenn LFR – TASTVERHÄLT, konstant 		 Luftmangel
> 80 % und		 Leerlaufdrehsteller, klemmt, öffnet nicht Bypassluftschlauch verstopft oder
> 128 Schritte		 abgeknickt F5:STELLGL. – TEST, Prüfschritt 01 durchführen
 Wenn LFR – TASTVERHÄLT, konstant 		● Luftüberschuß
< 34 %		- Drosselklappe offen
und		- Gaszug oder Drosselklappe klemmt
< 128 Schritte		- Leerlaufdrehsteller, klemmt, schließt nicht - F5:STELLGL TEST, Prüfschritt 01 durchführen
M		Leckluft (Undichtigkeit am Drossel- klappenstutzen, Ansaugsystem, Bypass- leitung)
	Sonstige Fehlerursachen:	 Steuergerät defekt (Prüfung siehe Tafel 5 F5:STELLGL. – TEST, Prüfschritt 01)
		 Luftmassenmesser defekt
		(Prüfung siehe Prüfschritt 05)
		 Drosselklappenschalter defekt (Prüfung siehe Prüfschritt 07)
		 Gemisch zu fett
		(Prüfung siehe Prüfschritt 25)

1909

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
22	LFR-KENNFELD-KOR	Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm) Fahrzeuge ohne Wegstreken-	128 bis 136 Schritte	56, 57
		frequenzgeber	128 Schritte	

Hinweis:

AND BY SALE

Die LFR - KENNFELD - KOR gibt an, wie groß der Soll-Luftbedarf des Motors ist.

Über die LFR - KENNFELD - KOR kann eine Beurteilung der gelernten Werte des Systems nach einer Fahrt (Gechwindigkeitseinfluß) erfolgen.

Die LFR - KENNFELD - KOR wird erst aktiv, wenn ein Geschwindigkeitssignal vom Steuergerät empfangen wird.

(Vorraussetzung ist ein eingebauter Wegstrecken-Frequenzgeber)

Wegstrecken-Frequenzgeber werden nur in Verbindung mit Bordcomputer und LCD-Instrument verbaut.

Bei Fahrzeugen ohne Wegstrecken-Frequenzgeber muß der Wert konst. 128 betragen.

Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache:
Motor läuft im Leerlauf		
Wenn % konst.< 34undLFR – INTEGRATOR konst. < 128 Schritte	34 bis 42% 128 bis 136 Schritte	 Leckluft (Undichtigkeiten) am Drosselklappenstutzen, Ansaug- system, Bypassleitung
LFR - INTEGRATOR konst. < 127 Schritte	400 000 200	Drosselklappe offen, Gaszug oder Drosselklappe klemmt
		 Leerlaufdrehsteller, klemmt, schließt nicht F5:STELLGL. – TEST, Prüfschritt 01 durchführen

FU.DATENLISTE	The state of the s	
Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache:
 Wenn LFR - KENNFELD - KOR konstant 136 Schritte und gleichzeitig LFR - TASTVERHÄLT. konstant 42 % LFR - INTEGRATOR konstant 136 Schritte 	LFR - KENNFELD - KOR 128 bis 136 Schritte LFR - TASTVERHÄLT. 34 bis 42 % LFR - INTEGRATOR 127 bis 135 Schritte	 Luftmangel Leerlaufdrehsteller, klemmt, öffnet nicht Bypassluftschlauch verstopft oder abgeknickt F5:STELLGL. – TEST, Prüfschritt 01 durchführen
	Sonstige Fehlerursachen:	 Steuergerät defekt (Prüfung siehe Tafel 5 F5:STELLGL. – TEST Prüfschritt 01) Luftmassenmesser defekt (Prüfung siehe Prüfschritt 05)
		 Drosselklappenschalter defekt (Prüfung siehe Prüfschritt 07)
		 Gemisch zu fett (Prüfung siehe Prüfschritt 25)
		4

14 N. 1811

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinwelse	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
23	OFF/GESCHL.KREIS	Bei ungeregelten Systemen:	ESCHLOSSEN	13, 44, 45
24	O2 (LAMBDA)SONDE	Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm) Bei ungeregelten Systemen: 20 XE, 20 XEJ Bei geregelten Systemen: C 20 XE	40 bis 460 mV onstanter Wert 40 bis 460 mV onstanter Wert pannungswechsel zwischen 0 und 1000 mV	13, 44, 45

Zuvor ist zu prüfen, ob die richtige Kodierung für die Abgasvariante im Kabelsatz angebunden ist.

⁻ siehe Tafel 3 Kodiertabellen -

Fel	ilersu	che:
-		

Sollwert:

Zündung EIN

Kabelbaumstecker Lambda-Sonde trennen

Spannung zwischen Lambda-Sonden-Signalleitung und Masse Kl. 10 steuergeräteseitig messen 0,4 bis 0,5 V

Fehlerursache:

- Kabelunterbrechung von
 - Steuergerät Kl. 28 zur Lambda-Sonde (Signalleitung)
 - Steuergerät Kl. 28 zur Masse
- Lambda-Sonde zur Masse (Fortsetzung n\u00e4chste Seite)

Fehlerursache: Sollwert: Fehlersuche: Kurzschluß der Lambda-Sonden-Signalleitung - zur Masse (Anzeige TECH 1:0 V) - zur Spannung (Anzeige TECH 1:> 1,0 V) • Falls Regelkreis nur sehr langsam schließt: Adapterkabel KM - 609 anschließen und - Lambda-Sonden-Heizung defekt Verbindung zwischen Steuergerät und - Kabelunterbrechung vom Kraftstoffpumpen-Lambda-Sonde wiederherstellen relais Kl. 87B zur Lambda-Sonde - Kabelunterbrechung von Lambda-Sonde Motor bei 1200 bis 1600 min-1 laufen (Sonden-Heizung) zur Masse lassen bei Kühlmitteltemperatur > 85 °C Spannungswechsel Lambda-Sonde defekt Lambda-Sonden-Spannung zwischen 0,1 und 0,9 V bei laufendem Motor messen Gemisch ständig zu fett (s. Prüfschritt 25) Gemisch ständig zu mager (s. Prüfschritt 25) Steuergerät defekt

161 11. la

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
25	02 INTEGRATOR	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf Bei ungeregelten Systemen:	128 Schritte	
		20 XE, 20 XEJ Bei geregelten Systemen:	128 Schritte	13, 44, 45
		C 20 XE	123 bis 133 Schritte	

Hinweis:

Durch den O2 INTEGRATOR kann die Tendenz (fettes oder mageres Gemisch) der Lambda-Sonden-Regelung beurteilt werden.

Ist z.B. das angesaugte Luft/Kraftstoff-Gemisch zu mager (Istwert > 133 SCHRITTE), wird der Wert des O2 INTEGRATOR solange schrittweise erhöht, bis die Lambda-Sonde "Gemisch zu fett" signalisiert. Der O2 INTEGRATOR beginnt nun seinen Wert wieder zu verringern. Diese Regelung ist notwendig, um die Abgasschadstoffe im Katalysator optimal zu reduzieren.

Istwert 123 bis 133 Schritte = Sollbereich

Istwert < 123 Schritte

= System magert ab, Gemisch zu fett

Istwert > 133 Schritte

= System fettet an, Gemisch zu mager

Um eine Abweichung (oberhalb oder unterhalb des Toleranzbereiches) des O2 INTEGRATOR beurteilen zu können, müssen O2 KENNFELD KOR1 und O2 KENNFELD KOR2 mit herangezogen werden. Befindet sich der O2 INTEGRATOR außerhalb des Toleranzbandes, beobachte die O2 KENNFELD KOR1 und O2 KENNFELD KOR2.

Hängen O2 KENNFELD KOR1 und O2 KENNFELD KOR2 auf einem Festwert außerhalb der Toleranz kann eine Beurteilung des O2 INTEGRATOR erfolgen.

Fehlersuche:

Sollwert:

Meßwert < 123 Schritte (System magert ab, Gemisch zu fett)

 Kraftstoffpumpendruck im Vorlauf prüfen (Sicherheitsvorschriften beachten)
 Manometer KM – J – 34730 – 1 an Prüfanschluß anschließen

dazu

- Anschluß des Kraftstoffverlaufes am Verteilerrohr langsam öffnen, um Druck im System abzubauen
- Manometer am Verteilerrohr anschließen (Vorlauf)
- zweites Manometer an Rücklauf anschließen (Verwendung von T-Adapter)
- Manometer vor Messung entlüften
- Motor starten und im Leerlauf laufen lassen
- Unterdruckschlauch am Druckregler abziehen

Druck im Vorlauf:

 $2,5 \pm 0,2 \text{ bar}$

Druck im Rücklauf:

0,3 bis 1,5 bar

Unterdruckschlauch aufstecken

Vorlauf:

Druck muß um 0,3 bis 0,5 bar abfallen

Fehlerursache:

- · Kraftstoffdruck zu hoch
- Druckregler defekt
- Rücklaufleitung verstopft oder abgeknickt
- Unterdruckschlauch am Druckregler undicht

7.6 × 7.71 × 15.

Schlingertopf im Kraftstofftank verstopft

weitere Fehlerursachen:

- Tankentlüftungsventil öffnet ständig, Aktivkohlebehälter bzw. Leitung undicht
- Undichte Einspritzventile
- Temperaturfühler defekt (s. Prüfschritt 09)
- Leerlauf-CO-Potentiometer verstellt (nur bei ungeregelten Fahrzeugen)
- Drosselklappenschalter defekt (siehe Prüfschritt 07)
- Lambda-Sonde defekt (siehe Prüfschritt 24)
- Steuergerät defekt

any es all

Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache:
Meßwert > 133 Schritte (System fettet an	·	 Kraftstoffdruck zu niedrig
Gemisch ist zu mager)		 Kraftstoffpumpe defekt
		 Schlingertopf im Tank lose
Druck im Vorlauf:	$2.5 \pm 0.2 \text{bar}$	 Druckregler defekt
Druck im Rücklauf:	0,3 bis 1,5 bar	 Kraftstoffilter verschmutzt
	TOWNER SHOULD THE THE TOWNER OF THE TOWNER O	 Verschmutzter Vorfilter
 Unterdruckschlauch aufstecken 		 Kraftstoffördermenge der Pumpe prüfen
Vorlauf:	Druck muß um 0,3	(siehe Technische Daten)
	bis 0,5 bar abfallen	Action of the second se
		weitere Fehlerursachen:
Markety of the special section of the section of th		 Einspritzventil defekt oder verschmutzt
12 -1		 Schlechte Kraftstoffqualität
		 Ansaugsystem undicht (Leckluft)
		 Lambda-Sonde defekt (siehe Prüfschritt 24)
K 5 %		 Auspuffsystem undicht
		 Steuergerät defekt
		 Temperaturfühler defekt (siehe Prüfschritt 09)
	DOI	

	te =	

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
26	02 KENNFELD KOR1	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm) Bei ungeregelten Systemen:	128 Schritte	
		20 XE, 20 XEJ Bei geregelten Systemen: C 20 XE	128 Schritte 80 bis 127 Schritte	44, 45

3.51 2.31 1.35

Hinweis:

Über die O2 KENNFELD KOR1 werden gelernte Abweichungen vom idealen Gemischzustand (z.B. durch Leckluft) vom Steuergerät erfaßt und im Dauerspeicher abgelegt.

Der Lernvorgang findet nur dann statt, wenn die Lambda-Regelung aktiv ist und ein normaler Betrieb des Motors vorliegt.

Die O2 KENNFELD KOR1 wirkt sich im gesamten Kennfeldbereich aus, dominiert jedoch hauptsächlich im unteren Drehzahlbereich.

Die vom System gelernten Korrekturwerte werden in einem Langzeitspeicher abgelegt, so daß sie auch nach Abschalten der Versorgungsspannung und Wiederstart des Fahrzeuges zur Verfügung stehen.

Mit der O2 KENNFELD KOR1 kann eine Beurteilung der gelernten Werte des Systems erfolgen.

Um eine Abweichung der O2 KENNFELD KOR1 beurteilen zu können, muß hierzu der O2 INTEGRATOR beobachtet werden. Liegt auch dieser außerhalb des Toleranzbandes, kann eine Aussage über den Gemischzustand des Motors gemacht werden.

교회 및 기가 : ** 왕(* + 45: - 243)

Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache:
Bei		
 O2 KENNFELD KOR1 < 80 Schritte und 	20 XE, 20 XEJ: 128 Schritte	siehe Prüfschritt 25
O2 INTEGRATOR < 123 Schritte	C 20 XE: 123 bis 131 Schritte	System magert ab, Gemisch zu fett
 O2 KENNFELD KOR1 > 127 Schritte und O2 INTEGRATOR > 133 Schritte 		 siehe Prüfschritt 25 System fettet an, Gemisch zu mager
Mellinger in all		*
42***		
Y ₁₁	No.	

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes	
27	02 KENNFELD KOR2	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm) Bei ungeregelten Systemen:	128 Schritte		
		20 XE, 20 XEJ Bei geregelten Systemen: C 20 XE	128 Schritte 124 bis 131 Schritte	44, 45	

3.5 F 3.1 (St.

Hinweis:

Über O2 KENNFELD KOR2 werden gelernte multiplikative Abweichungen vom idealen Gemischzustand (z.B. durch Dichteänderungen der Luft, Dichte- und Qualitätsänderungen des Kraftstoffes, Einspritzventil-Fehler, etc.)) vom Steuergerät erfaßt und im Dauerspeicher abgelegt.

Der Lernvorgang findet nur dann statt, wenn die Lambda-Regelung aktiv ist und ein normaler Betrieb des Motors vorliegt. Der multiplikative Korrekturfaktor wirkt sich im gesamten Kennfeldbereich aus, dominiert jedoch hauptsächlich in mittleren bis hohen Drehzahlbereichen. Mit der O2 KENNFELD KOR2 kann eine Beurteilung der gelernten Werte des Systems erfolgen. Zur Beurteilung der O2 KENNFELD KOR2 muß auch der O2 INTEGRATOR mit herangezogen werden.

Hängt die O2 KENNFELD KOR2 auf einem Grenzwert (keine Änderung des Wertes über einen längeren Zeitraum), muß der O2 INTEGRATOR beobachtet werden. Liegt auch dieser außerhalb des Toleranzbandes, kann eine Aussage über den Gemischzustand des Motors gemacht werden.

Fehlersuche:	Jllwert:	Fehlerursache:
Bei O2 KENNFELD KOR2 < 124 Schritte und O2 INTEGRATOR < 123 Schritte	20 XE, 20 XEJ: 128 Schritte C 20 XE: 124 bis 131 Schritte	 siehe Prüfschritt 25 System magert ab, Gemisch zu fett
 O2 KENNFELD KOR2 > 131 Schritte und O2 INTEGRATOR > 133 Schritte 		 siehe Prüfschritt 25 System fettet an, Gemisch zu mager
MARCON P. S.		
\$ Provided in the second		
k.		
	¥7= >=	

104 5 112

Prüf- TECH 1- schritt Display Nr.		Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
28	PHASENSENSOR	Zündung EIN	INAKTIV 5V	93, 94
		Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm)	langsamer Wechsel im Display von INAKTIV 5V nach AKTIV 0V und umgekehrt	3

ATT OF STREET

Hinweis:

Der Hallsensor am Hochspannungsverteiler dient der Zylindererkennung. Er meldet dem Steuergerät, bei welcher Kurbelweilenumdrehung Zylinder "1" zündet. Diese Information wird vom Steuergerät für eine zeitgerechte Kraftstoffeinspritzung benötigt.

Der Hallsensor wird erst bei Modelljahr '89-Fahrzeugen von der Eigendiagnose erfaßt.

Bei einem Ausfall des Hallgebers nimmt das Steuergerät einen beliebigen Zeitpunkt für die Einspritzventilansteuerung an. Auswirkungen bei Hallgeberausfall:

- bei ungeregelten Systemen schlechtere Abgasemissionen
- Kaltstartprobleme

Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache:
Spannungsversorgung prüfen		 Kabelunterbrechung zwischen
 Multimeter an Kl. 3 (brgr) des Hallsensors anschließen und gegen Masse messen 		Steuergeråt Kl. 31 (Spannungsversorgung) und Hallgeber Kl. 3
(Adapterkabel aus KM - 609)		 Steuergerät defekt
Zündung EIN	> 10 V	
 Zündung AUS 		
Masse prüfen		
 Multimeter zwischen Steuergerät 	0 Ohm	Kabelunterbrechung zwischen
KI. 8 und Hallgeber KI. 2		Steuergerät Kl. 8 und
anschließen		Haligeber Kl. 2 (Signalleitung)

Fehlersuche:	`allwert:	Fehlerursache:	
Hallgeber prüfen:			
 Gummitülle am 3-poligen Stecker des Hallsensors zurückschieben und Stecker aufstecken 			
Mit den Meßspitzen des Multimeters MKM – 587 – A in Signalleitung (Kl. 2, mittlerer Kontakt) und Masse (Kl. 1) anschließen			
Zündung EIN			
the angle I		*	
Fahrzeug bei eingelegtem	Anzeige muß zwischen	a Mallamban dafala	
Gang schieben	5 V und 0 V wechseln	 Hallgeber defekt 	
5-1			
<u>c</u>			
	6		
4			

THE VECTOR

Prüf- TECH 1- schritt Display Nr.		Hinweise	Sol	Sollwerte	
29	S. KLIMAAN.INFO	Zündung EIN	INAKTIV	ΟV	
		Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm)	INAKTIV	ov	
		Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage: Schalter Klimaanlage betätigen Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage:	AKTIV INAKTIV	12V 0V	-

Hinweis:

Das Kabel zur Kl. 41 am Steuergerät ist bei allen Fahrzeugen vorhanden, bei Fzg. ohne Klimaanlage jedoch fahrzeugseitig offen.

Fehlersuche:	Sollwert:	Fehlerursache:
Fahrzeuge ohne Klimaanlage		8 8 8 8
 Kabelabdeckung Steuergerätestecker entfernen. Mit Multimeter Spannung an Kl. 41 messen 	0 V	 Kurzschluß gegen Spannung im Kabel zu Kl. 41
Fahrzeug mit Klimaanlage		
 Kabelabdeckung Steuergerätestecker entfernen. Mit Multimeter Spannung an KI. 41 Steuergerät prüfen 		 Kurzschluß gegen Masse im Kabel Kl. 41 zum Schalter Klimaanlage Unterbrechung im Kabel Kl. 41 zum Schalter
- Klimaanlage AUS	0 V	Klimaanlage
- Klimaanlage EIN	12 V	 Steuergeråt defekt

Prüf- TECH 1- schritt Display Nr.		Hinweise	s	Mögliche Fehlercodes	
30	S. KLIMA KOMPR.	Zündung EIN	AUS	0V	
		Motor läuft im Leerlauf Schalter Klimaanlage betätigen Nun schaltet sich der Kompressor	AUS	ov	_
		selbstständig zu	AN	12V	

Hinweis:

Fehlersuche:

Das Kabel zur Kl. 40 am Steuergerät ist bei allen Fahrzeugen vorhanden, bei Fzg. ohne Klimaanlage jedoch fahrzeugseitig offen. 14-7- 35 1-

Fahrzeuge	ohne	Klimaanlage	

 Kabelabdeckung Steuergerätestecker entfernen.

Mit Multimeter Spannung an Kl. 40 messen

Fahrzeug mit Klimaanlage

 Kabelabdeckung Steuergerätestecker Kl. 40 Steuergerät prüfen

- Klimaanlage AUS

ATT 18 ABAS 10

- Klimaanlage EIN

Sollwert:

12 V

0 V

 Kurzschluß gegen Spannung im Kabel zu Kl. 40

Fehlerursache:

entfernen. Mit Multimeter Spannung an OV

Kompressor schaltet sich zu

 Masseschluß oder Unterbrechung im Kabel vom Steuergerät Kl. 40 zum Kompressor

Steuergerät defekt

Prüf- TECH 1- schritt Display Nr.		Hinweise	Soll	Sollwerte	
31	S. MOTORÖLTEMP.	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf	INAKTIV	5V	_
		(betriebswarm)	INAKTIV	5V	

Hinweis:

Der S. MOTORÖLTEMP. Steuergerät Kl. 54 ist vorläufig nicht im Kabelsatz belegt.

Zeigt der TECH 1 "AKTIV OV", hat dies keinerlei Einfluß auf die übrigen Werte der Datenliste.

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes	
32	S. GETR. ÖLTEMP.	Zündung EIN Motor läuft im Leerlauf (betriebswarm)	INAKTIV 5V	-	

Hinweis:

Der S. GETR. ÖLTEMP, ist produktionsseitig nicht im Kabelsatz belegt. Sollte die Steuergeräteklemme 49 fälschlicherweise an Masse angelegt werden, hat dies keinen Einfluß auf die Werte der Datenliste.

Fehlersuche:

Sollwert:

Fehlerursache:

- Kabelabdeckung Steuergerätestecker entfernen
- Mit Meßspitzen Spannung an Kl. 49 gegen Masse messen

Kurzschluß gegen Masse

Zündung EIN

KI. 49 offen 5 V Steuergerät defekt

5.2 Tafelerklärung

TECH 1 ist mit einem 4 Zeilen/16 Charakter-Display ausgestattet. Auf diesem Display können nur begrenzte Informationen zur Anzeige gebracht werden. Deshalb sind Auflistungen von Fehlercodes, Kodiertabellen oder zusätzlich erforderliche Hinweise in "Tafeln" zusammengefaßt.

Eine ausführliche Erklärung ist der TECH 1-Bedienungsanleitung zu entnehmen.

Der Hinweis auf die jeweilige Tafel erfolgt im Display des TECH 1.

5.2.1 Tafel 1

TECH 1 verweist auf Tafel 1, wenn das Gerät korrekt angeschlossen, jedoch keine Daten (bei Zündung ein) vom Gerät empfangen werden.

 Selbsttest TECH 1 einleiten. TECH 1-Opel-Testadapter zwischen TECH 1 und Diagnosestecker im Fahrzeug anschließen (siehe Bedienungsanleitung).

Wenn nach dem Selbsttest weiterhin keine Daten empfangen werden, sind:

- Diagnosestecker (ALDL)
- Motorkontrolleuchte
- Spannungsversorgung Steuergerät
- Masseverbindung Steuergerät

nach Tafel 1 zu prüfen.

100

4 17 TANK

Tatel 1, Diagnosestecker ALDL und Spannu... rersorgung prüfen

Prüf- schr.	Prüfgerät Multimeter MKM – 587 – A	Prüfung von	zw	ischen	Hinweise	Soll- wert	Mögliche Fehlerursache, Fehlersuche
1	Ohmmeter	Diagnose- stecker (ALDL): Masse	A	Masse	Zündung AUS	ca. 0 Ω	Übertragungswiderstand am Massepunkt zu hoch
2	Voltmeter MB: 20 V DC	Diagnose- stecker (ALDL): Reizleitung	В	Masse	Zündung EIN	> 10 V	 Kabelunterbrechung zwischen X 13/KI. B und K 61/KI. 13 Steuergerät K 61 defekt
3	Voltmeter MB: 20 V DC	Diagnose- stecker (ALDL): Span- nungsversor- gung Kl. 30	F	Masse	Zündung EIN	> 11,5 V	 Batteriespannung zu niedrig Kabelunterbrechung zwischen X 13/Kl. F und Spannungsver- sorgung
4	Voltmeter MB: 20 V DC	Diagnose- stecker (ALDL): Datenleitung	G	Masse	Zündung EIN	> 4 V H 30 an	 Kabelunterbrechung zwischen X 13/Kl.G und K 61/Kl. 55 bzw. zwischen H 30 und Steuergerät K 61/Kl. 22 Steuergerät K 61 defekt

MB = MeBbereich

Jilly as wife on

Tafel 1 (Fortsetzung)

Prüf- schr.	Prüfgerät Multimeter	Prüfung	Wilder				Mögliche Fehlerursache, Fehlersuche
	MKM - 587 - A	von	zwischen				
5	-	Kontroll- leuchte H 30		-	Zündung EIN	Leuchte AN	 Kontrolleuchte H 30 defekt Sicherung F 13 defekt Kabelunterbrechung zwisch Kl. 15 und H 30 Kabelunterbrechung zwisch H 30 und K 61/Kl. 22 Steuergerät K 61 defekt
6		TECH 1 Selbsttest	=	_	Siehe TECH 1 Bedie- nungs- anleitung	-	-
	Hinweis: Nach o	dem Prüfschritt 7 u	und 8 sind ever	ituell ges	speicherte Fehl	ercodes gelöscht.	
7	Ohmmeter	Stecker, Steuergerät K 61: Masse	K 61/KI. 19 K 61/KI. 14 K 61/KI. 24	# :	Zünd. AUS Stecker am Steuer- gerät K 61 trennen	ca. 0 Ω	 Übertragungswiderstand an Massepunkt zu hoch Kabelunterbrechung zwisch K 61/Kl. 14/Kl. 19/Kl. 24 und Massepunkt Steuergerät K 61 defekt

Tafel 1 (Fortsetzung)

Jin a self

Prüf- schr.	Prüfgerät Prüfung Multimeter				Hinweise	Soll- wert	Mögliche Fehlerursache, Fehlersuche
	MKM - 587 - A	von	zwischen	zwischen			
8	Voltmeter MB: 20 V DC	Stecker Steuer- gerät K 61: Spannungs- versorgung Kl. 30 und Kl. 15	K 61/Kl. 27	Masse	Zünd. AUS Stecker K 61 ab- ziehen Zünd. EIN	> 11,5 V	 Batteriespannung zu niedrig Kabelunterbrechung zw. Kl. 30 un K 61/Kl. 18 bzw. Kl. 15 und K 61/ Kl. 27 Steuergerät K 61 defekt Kraftstoffpumpenrelais K 68 defekt
kag Ali i Katas							
,				E			
Į.							

5.2.2 Tafel 2 - Fehlercodetabelle

Die nachstehenden Tabellen geben zu jedem Fehlercode den Informationsgeber und die mögliche Fehlerursache an. Gleichzeitig werden die Bedingungen genannt unter denen der entsprechende Fehlercode gesetzt wird. Zum Auffinden des fehlerhaften Stromkreises bzw. des defekten Teils kann über die Referenz Fehlercode die Abhilfemaßnahmen aus der F0:DATENLISTE abgelesen werden.

Die mit Modelljahr '89 neu hinzugekommenen Fehlercodes sind fett umrandet.

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehler- Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei
13	O2 SENSOR KREIS OFFEN	24	 Der Fehler wird vom Steuergerät erkannt, wenn über eine Zeit t > 2,55 s die Lambda-Sondenspannung 0,59 > U_S > 0,38 V beträgt Der Fehler wird aber erst abgespeichert und der Ersatzwert aufgerufen, wenn nacheinander folgende Bedingungen erfüllt sind: 1.) Kühlmitteltemperatur T > 70 °C (Bedingung 1) 2.) Fehler für t > 3 min erkannt, nachdem Bedingung 1 erfüllt wurde (Bedingung 2) 3.) Lastsignal t_L > 3,5 ms (Bedingung 3) 4.) Bedingungen 1 bis 3 gleichzeitig für t > 5,2 s erfüllt 5.) Kein Fehlercode 73 oder 74 abgespeichert Wenn Fehlercode 13 gespeichert ist, nimmt das Steuergerät 450 mV als Ersatzspannung.

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehlercodespeicherung bei	 Motortemperatur > 147 °C Modelljahr '88-Fahrzeuge: Wenn Fehlercode 14 gespeichert ist, nimmt das Steuergerät einen Ersatzwert von -33 °C. Das führt zum starken Anfetten des Systems, das nach kurzer Zeit zum Absterben des Motors führen kann Modelljahr '89-Fahrzeuge: Wenn Fehlercode 14 gespeichert ist, nimmt das Steuergerät einen Ersatzwert von 40 °C 	 Motortemperatur < -35 °C Ansauglufttemperatur > -15 °C Modelljahr '88-Fahrzeuge: Fehlercode 15 ist hier im Steuergerät nicht aktiviert, das heißt, der auftretende Fehler wird nicht vom Steuergerät erkannt. Modelljahr '89-Fahrzeuge: Wenn Fehlercode 15 gespeichert ist, nimmt das Steuergerät einen Ersatzwert von 40 °C 	 Motordrehzahl > 3000 U/min Regelspannung > 4,26 V Wenn Fehlercode 16 gespeichert ist, zieht das Steuergerät den Zündwinkel aus Sicherheitsgründen auf 10,5° KW nach spät.
Abhilfe in F0:DATENLISTE Prüfschritt	60	60	Eigendiagnose
Informationsgeber Fehlerursache	KÜHLMITTEL TEMP. SPANNUNG NIEDRIG	KÜHLMITTEL TEMP. SPANNUNG HOCH	KLOPFSIGNAL- MESSKREIS Sensor oder Leitung
Fehler- Code	4	\(\sigma\)	91

Tafel 2, Fehlercodetabelle

28	27	26	25		19	18	Fehler- Code
EINSPRITZ- VENTIL 4 SPG. HOCH	EINSPRITZ- VENTIL 3 SPG. HOCH	EINSPRITZ- VENTIL 2 SPG. HOCH	EINSPRITZ- VENTIL 1 SPG. HOCH		FALSCHES DREHZAHLSIGNAL	KLOPFSIGNAL- MODUL; SG ER- SETZEN	Informationsgeber Fehlerursache
=	1	==	11		12	Eigendiagnose	Abhilfe in F0:DATENLISTE Prüfschritt
		Wenn Fehlercode 81, 82, 83, 84 abgespeichert ist, wird das jeweilige defekte Ventil nicht mehr angesteuert. Die übrigen Einspritzventile arbeiten normal.	Kurzschluß gegen Batteriespannung Die Fehlercodespeicherung wird vom entsprechenden Endstufenbaustein lihernommen.	Kein Ersatzwert Bei diesm Fehler wird die Datenübertragung zum TECH 1 abgebrochen.	 Seit Zündung EIN war mindestens ein korrekter Start möglich Drehzahlsignal wird unterbrochen bei n_{MOT} > Leerlaufdrehzahl 	 Motordrehzahl < 2500 U/min Lastsignal t_L < 12 ms Wenn Fehlercode 18 gespeichert ist, zieht das Steuergerät den Zündwinkel aus Sicherheitsgründen auf 10,5° KW nach spät. 	Fehlercodespeicherung bei

Fehler- Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei
31	KEIN MOTOR DREHZAHLSIGNAL	12	 Zündung EIN Kein Drehzahlsignal vom Impulsgeber Hinweis: Der Fehlercode 31 wird immer angezeigt, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Sobald beim Start ein Drehzahlsignal vom Impulsgeber empfangen wird, wird der Fehler bei intaktem System sofort gelöscht und bleibt nicht gespeichert. Kein Ersatzwert
.37	Endstufe der Motorkontrolleuchte im Steuergerät Kurzschluß gegen Masse	-	Endstufendiagnose im Steuergerät • Kurzschluß gegen Masse
44	Lambda-Sonde ABGAS MAGER	24	 Lambda-Sonden-Spannung < 0,38 V über eine Zeit länger als 1 s Der Fehler wird aber erst abgespeichert und der Ersatzwert aufgerufen, wenn 1) Kühlmitteltemperatur > 70° C (Bedingung 1) 2) Fehler länger als 3 min erkannt, nachdem Bedingung 1 erfüllt wurde (Bedingung 2) Lastsignal t_L > 3,5 ms (Bedingung 3) Bedingungen 1 bis 3 müssen gleichzeitig für die Zeit t > 5,2 s erfüllt sein kein Fehlercode 73 und 74 abgespeichert Wenn Fehlercode 44 gespeichert ist, schaltet die Elektronik auf offenen Regelkreis (Ersatzspannung ca. 450 mV)

plug seg selection of

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehler- Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei		4.4
45	Lambda-Sonde ABGAS FETT	24	 Lambda-Sonden-Spannung > 1,1 V über eine Zeit länger als 2,6 s Sonstige Bedingungen wie bei Fehlercode 44. Wenn Fehlercode 44 gespeichert ist, schaltet die Elektronik auf offenen Regelkreis (Ersatzspannung ca. 450 mV) 		1
48	BATTERIE SPANNUNG NIEDRIG	01	 Batteriespannung U_B < 10 V bei laufendem Motor Bedingung muß für die Zeit t > 3 min. nach dem Start vorhanden sein Wenn Fehlercode 48 gespeichert ist, gleicht das Steuergerät die Batteriespannung bis zu einer gewissen Grenze aus. Zusätzlich werden die Lernfunktionen gesperrt und mit den letzten gültigen Werten gerechnet. 	1 11 = 2 ² =	
49	BATTERIE SPANNUNG HOCH		 Batteriespannung U_B > 16 V Wenn Fehlercode 49 gespeichert ist, gleicht das Steuergerät die Batteriespannung bis zu einer gewissen Grenze aus. Zusätzlich werden die Lernfunktionen gesperrt und mit den letzten gültigen Werten gerechnet. 	*	ly K Gry

Tafel 2, Fehiercodetabelle

,मार्ग्य को ग

Fehler- Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei
51	Steuergerät defekt	_	falsche Prüfsumme des EPROMS Im Fehlerfall werden die normalen Funktionen soweit wie möglich durchgeführt.
52	Endstufe der Motorkontrolleuchte im Steuergerät Kurzschluß gegen Batteriespannung	-	Endstufendiagnose im Steuergerät • Kurzschluß gegen Batteriespannung
53	Endstufe der Kraftstoffpumpe im Steuergerät Kurzschluß gegen Masse		Endstufendiagnose im Steuergerät • Kurzschluß gegen Masse
54	Endstufe der Kraftstoffpumpe im Steuergerät Kurzschluß gegen Batteriespannung	=	Endstufendiagnose im Steuergerät • Kurzschluß gegen Batteriespannung
55	Steuergerät defekt	_	Hardwarefehler des Steuergerätes Im Fehlerfall werden die normalen Funktionen soweit wie möglich durchgeführt.

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Tafel 2, F	Fehlercodetabelle			200 D 10
Fehler- Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei	
56	Endstufe des Leerlaufdrehstellers im Steuergerät Kurzschluß gegen Masse	21	Endstufendiagnose im Steuergerät • Kurzschluß	
57	Endstufe des Leerlaufdrehstellers im Steuergerät Unterbrechung	21	Endstufendiagnose im Steuergerät Unterbrechung	
61	Endstufe des KRAFTSTOFFTANK – ENTL. – VENTIL im Steuergerät Kurzschluß gegen Masse	-	Endstufendiagnose im Steuergerät ● Kurzschluß gegen Masse	
62	Endstufe des KRAFTSTOFFTANK – ENTL. – VENTIL im Steuergerät Kurzschluß gegen Batteriespannung		Endstufendiagnose im Steuergerät • Kurzschluß gegen Batteriespannung	

Fehler- Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei
65	LL-CO POTI SPANNUNG NIEDRIG	06	 Potentiometerspannung < 0,25 V Wenn Fehlercode 65 gespeichert ist, rechnet das Steuergerät mit einem Ersatzwert von 2,5 V.
66	LL-CO POTI SPANNUNG HOCH	06	 Potentiometerspannung > 4,81 V Wenn Fehlercode 66 gespeichert ist, rechnet das Steuergerät mit einem Ersatzwert von 2,5 V.
67	S. LEERLAUF SPANNUNG NIEDRIG	07	 Leerlaufkontakt ist geschlossen Motordrehzahl n > 1200 U/min Lastsignal > 3,5 ms Motortemperatur > 80 °C Alle Bedingungen müssen für die Zeit von 5 Sekunden zugleich auftreten. Im Fehlerfall werden die Lernfunktionen im Steuergerät gesperrt. Die letzten Lernwerte behalten ihre Gültigkeit.

10 1 42 = 1.1

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehler- Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei	
72 S. VOLLAST SPANNUNG NIEDRIG	08	 Vollastkontakt ist geschlossen Lastsignal < 1,8 ms Leerlaufkontakt ist geschlossen Alle 3 Bedingungen müssen zur gleichen Zeit auftreten. Wenn das Lastsignal < 4,5 ms ist , bekommt das Steuergerät die Information: Vollastkontakt des Drosselklappenschalters ist geöffnet 		
		C _{prij}	Wenn das Lastsignal > 4,5 ms ist , bekommt das Steuergerät die Information: Vollastkontakt des Drosselklappenschalters ist geschlossen	u
73	HITZDRAHT LUFT- MASSENMESSER SPO NIEDR.	05	 Unterbrechung der Signalleitung (Kl. 3 am Stecker des Hitzdraht-Luftmassenmessers) Wenn Fehlercode 73 gespeichert ist, werden die Ersatzwerte für folgende 2 Betriebszustände unterschieden: 1) Leerlaufkontakt des Drosselklappenschalters ist geschlossen:	e la Minage

Last St. Let

Tatel 2, Fehlercodetabelle

John St. St.

Fehler- Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei
74	HITZDRAHT LUFT- MASSENMESSER SPG HOCH	05	 Motordrehzahl n < 2520 U/min kein Motorstart Signalleitung (Kl. 3 am Stecker, Hitzdraht-Luftmassenmesser, an Batteriespannung) Vorsicht: Bei einer Simulation kann dies zu einer Zerstörung des Luftmassenmessers führen (Durchbrennen des Meßwiderstandes) Wenn Fehlercode 74 gespeichert ist, werden die Ersatzwerte für folgende 2 Betriebszustände unterschieden: Leerlaufkontakt, Drosselklappenschalters geschlossen:
75	DREHMOMENT- KONTROLLE SPG. NIEDR.	14	 Kurzschluß gegen Masse Der Kurzschluß muß für die Zeit t > 2,6 s vorhanden sein Wird der der fehlercode 75 abgespeichert, wird keine weitere Zündverstellung während der Schaltvorgänge ausgeführt. Erst bei nochmaligen Zündung EIN können Zündeingriffe ausgeführt werden.

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Fehler- Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei
81	EINSPRITZ- VENTIL 1 SPG. NIEDR.	11	Kurzschluß gegen Masse Die Fehlercodespeicherung wird vom entsprechenden Endstufenbaustein übernommen.
82	EINSPRITZ- VENTIL 2 SPG. NIEDR.		Wenn Fehlercode 81, 82, 83, 84 abgespeichert ist, wird das jeweilige defekte Ventil nicht mehr angesteuert. Die übrigen Einspritzventile arbeiten normal.
83	EINSPRITZ- VENTIL 3 SPG. NIEDR.		
84	EINSPRITZ- VENTIL 4 SPG. NIEDR.		
87	Endstufe Relais Kompressorab- schaltung Kurzschluß gegen Masse	_	Endstufendiagnose im Steuergerät • Kurzschluß gegen Masse
88	Endstufe Relais Kompressorab- schaltung Kurzschluß gegen Batteriespannung	_	Endstufendiagnose im Steuergerät • Kurzschluß gegen Batteriespannung

Tafel 2, Fehlercodetabelle

Pilling of

Fehler- Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLISTE Prüfschritt	Fehlercodespeicherung bei
93	PHASENSENSOR SPANNUNG NIEDRIG	-	Erkennung mehr als eine Phasensensorinformation während eines Arbeitsspieles (Kurzschluß nach Masse)
94	PHASENSENSOR SPANNUNG HOCH	=	Hallsensorsignal ständig inaktiv während des Motorstarts (Kurzschluß nach Batteriespannung)
34 _*	2: 5		,
	3,8 4 m		
			21
		420	

5.2.3 Tafel 3, Kodiertabellen

Um eine Reduzierung der Steuergeräte-Varianten in Produktion und Kundendienst (geringe Lagerhaltungskosten) zu erreichen, werden Kodierungen benötigt.

Damit kann die Anzahl der Steuergeräte für alle Varianten auf 1 Gerät begrenzt werden.

Die entsprechenden Kennfelder der einzelnen Varianten (z.B. Getriebeart, Klimaanlage, Oktanzahlanpassung, usw.) sind in der Software des Steuergerätes fest programmiert.

Eine Aktivierung der jeweiligen Kennfelder erfolgt über Kodierung oder durch Umstecken des Oktanzahlsteckers.

In der nachfolgenden Tabelle bnefinden sich alle Steuergeräte-Varianten der Motronic M 2.5 für Kadett-E und Vectra.

Tafel 3, Aufstellung Steuergeräte

Fahrzeug	Motor	BOSCH Teilenummer	Aufkleber	OPEL Teilenummer
Kadett-E	20 XE, C 20 XE	0 261 200 185/186	FP	90 299 569
Vectra	20 XEJ, C 20 XE	0 261 200 191/192	FX	90 324 334

Kodierung Kabelsatz

Um eine Reduzierung der der Steuergeräte-Varianten in Produktion und Kundendienst (geringere Lagerhaltungskosten) zu erreichen, werden Kabelsatz-Kodierungen benötigt.

Damit konnte die Anzahl der Steuergeräte für Kadett-E und Vectra mit seinen Varianten auf 3 Basis-Steuergeräte begrenzt werden. (siehe Aufstellung Steuergeräte)

Die entsprechenden Kennfelder der einzelnen Varianten (z.B. Getriebeversion, Klimaanlage, Abgasvariante und Länderausführung) sind in der Software der Basis-Steuergeräte programmiert und werden durch die entsprechende Kabelsatzkodierung aktiviert.

Die aufgeführten Klemmenbezeichnungen beziehen sich auf den 55-poligen Steuergerätestecker.

Bestimmung der Getriebeversion:

JE (FI) +III n

Schaltgetriebeversion:

KI, 21 offen

KI. 42 gegen Masse

Bestimmung der Klimaanlagen-Version

Fahrzeug ohne Klimaanlage

KI. 41 steuergeräteseitig belegt, fahrzeugseitig offen

Kl. 40 steuergeräteseitig belegt, fahrzeugseitig offen

Fahrzeug mit Klimaanlage

Kl. 41 Relais Kompressor

KI, 40 Schalter Kompressor

21

Bestimmung der Abgas-Variante

KI. 20 an Masse - ECE R 15.04

Tachosignal:

Kl. 9 ist am Wegstreckenfrequenzgeber angeschlossen.

Der Wegstreckenfrequenzgeber wird bei Motronic-Fahrzeugen nur in Verbindung mit Bordrechner, LCD-Instrument oder elektronischem Tachometer eingebaut.

Nouter stecker Zungung

3,300

Modell	Motor	Kodierstecker	Farbe	Aufschrift	Widerstand
Kadett-E	20 XE 20 XEJ	90 307 657	braun	A	470 Ohm
Vectra	C 20 XE	30 307 337	l oradii	В	220 Ohm
	C 20 XE Schweiz-	00 207 050	1,7	A	0 Ohm
	Version	90 307 658	blau	В	∞ Ohm

Hinweis:

Die Kodierstecker dürfen nur in Stellung "A" betrieben werden. Ein Umstellen auf Stellung "B" ist nicht erlaubt.

5.2.4 Tafel 4, Hinweise zu "Motor springt nicht.", keine Datenübertragung"

In Tafel 4 wurden die notwendigen Prüfungen aufgeführt, wenn der TECH 1 Daten vom Steuergerät empfängt, kein Fehlercode gespeichert ist, der Motor aber nicht anspringt.

OPEL-Tester anschließen

Nach Fahrzeugidentifikation Prüfprogramm "Werkstatt-Test" anwählen.

In diesem speziellen Prüfprogramm werden alle für einen einwandfreien Motorstart erforderlichen Informationen erfaßt, ausgewertet und zur Anzeige gebracht.

Steht kein OPEL-Tester zur Verfügung, sind folgende Prüfungen durchzuführen:

- Batterie (siehe auch F0:DATENLISTE, Prüfschritt 01)
- Anlasser
- Kompression
- Primärspannung
- Sekundärspannung (siehe auch F0:DATENLISTE, Prüfschritt 12)
- CO- und CH-Messungen
- Einspritzsignal (siehe auch F0:DATENLISTE, Prüfschritt 21 und F5:STELLGL. TEST, Prüfschritt 02)
- Drehzahlsignal des induktiven Impulsgebers (siehe auch F0:DATENLISTE, Prüfschritt 12)
- Signal des Hallsensors (siehe auch F0:DATENLISTE, Prüfschritt 28)

5.2.5 Tafel 5, F5:STELLGL. - TEST

april age with

Hinweis: Vor Durchführung von F5:STELLGL. - , _ST muß Fehlercode 31 gelöscht werden.

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
01	LEERLAUFFÜLLUNGS REGELUNG TEST MISSLUNGEN!	Ein Defekt des Leerlaufdreh- stellers hat Auswirkungen auf Leerlaufregelung, siehe auch Prüfschritt 20, 21, 22; F0:DATENLISTE	_	56, 57
Fehlersuche:		Sollwert:	Fehlerursache:	
 Stecker vo drehsteller Multimeter anschließe Zündung EIN 	abziehen an beide Klemmen	11,5 V bis 13,5 V	 Kabelunterbrechungnen v. Steuergerät Kl. 4 zum Steuergerät Kl. 37 zur Masseschluß im Kabel vo. Kl. 4 zum Leerlaufdrehst 	Leerlaufdrehsteller n Leerlaufdrehstelle om Steuergerät
AND A PROPERTY OF THE	eter den Innenwiderstand aufdrehstellers messen	8 bis 10 Ω	 Leerlaufdrehsteller defek 	t
r		Werden Sollwerte erreicht	 Leerlaufdrehsteller mech (klemmt) 	anisch defekt

Tafel 5, F5:STELLGL. - TEST

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinweise	Sollwerte	Mögliche Fehlercodes
02	Einspritzventil 1, 2, 3 oder 4 TEST MISSLUNGEN!	Ein Defekt im Einspritzdüsen- stromkreis hat Auswirkungen auf die Gemischkorrekturwerte, siehe auch Prüfschr. 25, 26, 27 F0:DATENLISTE		25, 26, 27, 28 81, 82, 83, 84
Fehlersuche:	J	Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)	ı
Zündung EIN Spannung i Steuergi Einspritz		11,5 bis 13,5 V	 Kabelunterbrechungen vom Steubzw. vom Kraftstoffpumpenrelais zum Einspritzventil 	
Kabelsatzleiste von allen 4 Einspritzventilen abziehen an alle Einspritzsteckerkabel Prüflampe KM 602 – 1 nacheinander an alle Einspritzsteckerkabel anschließen und Motor starten		Prüflampe blinkt an allen Kabeln bei Motorstart	 Unterbrechung oder Masseschlung Kabel vom Einspritzventil Zyl. 1 zum Steinspritzventil Zyl. 2 zum Steinspritzventil Zyl. 3 zum Steinspritzventil Zyl. 3 zum Steinspritzventil Zyl. 4 zum Steinspr	uergerät KI. 17 uergerät KI. 34 uergerät KI. 16
	rert Einspritzventil peratur : ca. 16 Ohm	Werden Sollwerte erreicht——▶	Einspritzventil defekt	

Tafel 5, F5:STELLGL. - TEST

EFF AND

Prüf- schritt Nr.	TECH 1- Display	Hinwelse	Soliwerte	Mögliche Fehlercodes
03	KRAFTSTOFFTANK- ENTLVENTIL TEST MISSLUNGEN!	Ein Defekt im Tankentlüftungs- ventilstromkreis hat Auswirkungen auf die Gemischkorrekturwerte, siehe auch Prüfschr. 25, 26, 27 in F0:DATENLISTE	- .	61, 62
Fehlersuche:		Sollwert:	Fehlerursache: (Falls Sollwert nicht erreicht wird)
Zündung EIN Spannung Stecker Ta		11,5 bis 13,5 V	 Kabelunterbrechungnen vom S bzw. vom Kraftstoffpumpenrel zum Tankentlüftungsventil 	
Zündung AUS	3	EX.		
	ät vom Kabelsatz trennen	0 - 0,2 Ω	 Kabelunterbrechung im Kabel lüftungsventil zum Steuergerä 	
ventil zum mit Multim	ker Tankentlüftungs- Steuergerät Kl. 5 leter auf Durchgang und luß überprüfen		 Masseschluß im Kabel vom T ventil zum Steuergerät Kl. 5 	ankentlüftungs-
		Werden Sollwerte erreicht-	 Tankentlüftungsventil defekt 	
			 Steuergerät defekt 	

5.3 Fehlercode-Auslesen mit Diagnoseschafter KM - 640

Mit KM – 640 wird im Diagosestecker die Reizleitung des Motronic-Systems mit Masse kurzgeschlossen. Dadurch wird bei eingeschalteter Zündung die Blinkcode-Ausgabe ausgelöst. Eventuell vorhandene Fehlercodes werden jetzt über die Motorkontrolleuchte zur Anzeige gebracht.

5.3.1 Diagnoseschalter anschließen.

Fehlercodeauslesung mit Diagnoseschalter KM - 640.

Dazu wird der Schalter in Stellung "B" gedreht und auf den Diagnosestecker (ALDL-Stecker) im Motorraum aufgesteckt. Zündung einschalten.

Auslesen der Fehler mittels Blinkcodeausgabe.

21

6 Steckerbelegung

6.1 Steckerbelegung des Diagnosesteckers (ALDL, 10-polig)

A = Masse

B = Diagnosereizleitung Motorelektronik

C = Diagnosereizleitung Getriebeelektronik

D = Diagnosereizleitung LCD-Instrument und Bordcomputer

E = Unidirektionale Datenleitung

F = Batteriespannung (Kl. 30)

G = Bidirektionale Datenleitung

s, gorial

H = Diagnosereizleitung elektronisch geregelte Fahrwerksdämpfung

| = Nicht belegt

K = Nicht belegt



Je nach Art der Fahrzeugausstattung sind nicht immer alle Leitungen vorhanden.

Erklärungen:


21 45 . . . 4121" 341" 6521

Bidirektionale Datenleitung:

Unidirektionale Datenleitung:

Über eine unidirektionale Datenleitung kann der Tester nur Daten aus dem Steuergerät auslesen.


Kommunikationsrichtung: Tester - Steuergerät

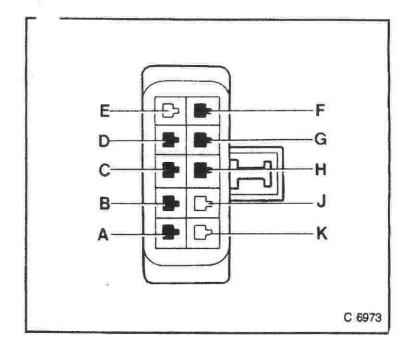


6.2 Steckerbelegung Kabelsatzstecker X 19 (10-polig) zwischen Motronic und Kabelsatz Motor

Steckerbelegung X 19 (10-polig):

- KI. A vom Steuergerät KI. 22 über 14-polige Steckverbindung X 5/KI. 12 zur Motorkontrolleuchte H 30
- KI. B vom Steuergeråt KI. 32 über 14-polige Steckverbindung X 5/KI. 11 zum Bordcomputer
- Kl. C vom Zündschaltgerät Kl. 1 zum Instrument Kl. 1
- KI. D vom Steuergeråt KI. 9 über 14-polige Steckverbindung X 5/KI. 6 zum Wegstreckenfrequenzgeber
- KI. E vom Kraftstoffpumpenrelais KI. 87B über 14-polige Steckverbindung X 5/KI. 14 und Steckverbindung X 6/KI. 14 zur Kraftstoffpumpe
- Kl. F vom Zündschaltgerät Kl. 3 über 14-polige Steckverbindung X 5/Kl. 7 zur Kl. 15

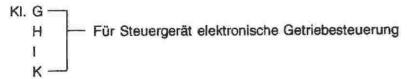

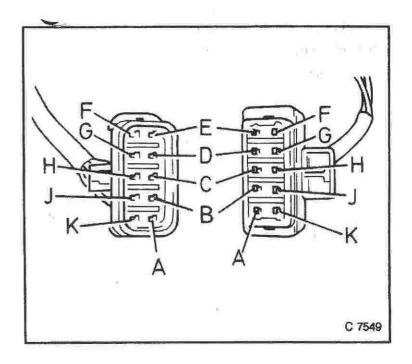

6.3 Steckerbelegung Kabelsatzstecker X '14-polig) Kabelsatz Motor und Kabelsatz Armatu. entafel


Steckerbelegung X 5 (14-polig):

IJPI VII


Jily ag will n

- Ki. 6 vom Steuergerät Ki. 9 über 10-polige Steckverbindung X 19/Ki. D zum Wegstreckenfrequenzgeber
- Kl. 7 vom Zündschaltgerät Kl. 3 über 10-polige Steckverbindung X 19/Kl. F zum Zündschloß Kl. 15
- Kl. 11 vom Steuergerät Kl. 32 über 10-polige Steckver indung X 19/Kl. B zum Bordcomputer
- Kl. 12 vom Steuergerät Kl. 22 über 10-polige Steckverbindung X 19/Kl. A zur Motorkontrolleuchte H 30
- KI. 14 vom Kraftstoffpumpenrelais KI. 87B über 10-polige Steckverbindung X 19/KI. E zur Kraftstoffpumpe

Die Klemmen 1 - 5, 8, 10 und 13 werden von anderen Systemen belegt.

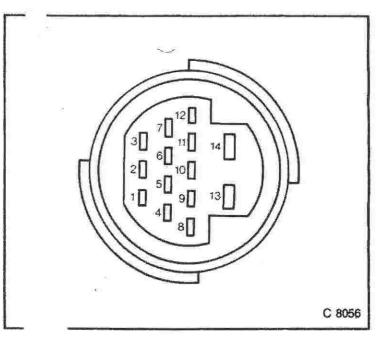

6.4 Steckerbelegung des 55-poligen Steuergerätesteckers

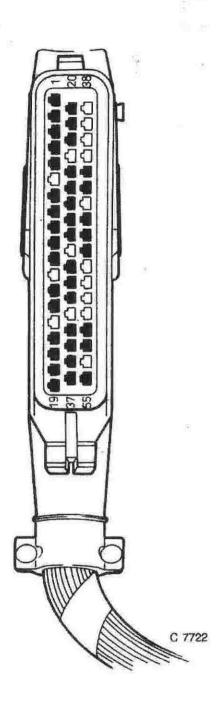

- Kl. 1 Endstufe Zündspule K 73/Kl. 4
- Kl. 2 Bezugsmasse Endstufe Zündspule
- Kl. 3 Masseansteuerung für Kraftstoffpumpenrelais Kl. 85B
- Kl. 4 Masseansteuerung für Leerlaufdrehsteller
- KI. 5 Masseansteuerung für Tankentlüftungsventil
- KI. 6 nicht belegt
- KI. 7 Signal Hitzdraht-Luftmassenmesser KI. 3
- Kl. 8 Signal Hallgeber Zylindererkennung Kl. 2

Steckerbelegung Steuergerät (Fortsetzung)


- Kl. 9 Signal Wegstreckenfrequenzgeber
- Kl. 10 Separate Masse für Lambda-Sonde
- Ki. 11 Signal Klopfsensor
- Kl. 12 nicht belegt
- Kl. 13 Diagnosereizleitung Kl. B im Diagnosestecker
- Kl. 14 Masse Einspritzventile
- KI. 15 nicht belegt
- Kl. 16 Masseansteuerung für Einspritzventil Zylinder 3
- Kl. 17 Masseansteuerung für Einspritzventil Zylinder 1
- Kl. 18 Batteriespannung Kl. 30
- Kl. 19 Masse Steuergerät
- Kl. 20 Abgaskodierung US'83/ECE
- Kl. 21 Getriebekodierung MT/AT
- Kl. 22 Masseansteuerung für Motorkontrolleuchte
- Kl. 23 Relais Kompressor (nur Vectra mit Klimaanlage)
- Kl. 24 Masse Tankentlüftung, Leerlaufdrensteller, Kraftstoffpumpe
- KI. 25 Masseansteuerung für Hitzdraht-Luftmassenmesser, Signal "Freibrennen"
- Kl. 26 Masse Hitzdraht-Luftmassenmesser Kl. 2
- Kl. 27 Batteriespannung Kl. 15
- Kl. 28 Signal Lambda-Sonde
- Kl. 29 nicht belegt
- Kl. 30 Masse Klopfsensor
- Kl. 31 Spannungsversorgung Hallgeber Kl. 1
- Kl. 32 Einspritzsignal (ti) für Verbrauchsmessung im Bordcomputer
- Kl. 33 nicht belegt
- Kl. 34 Masseansteuerung für Einspritzventil Zylinder 2
- Kl. 35 Masseansteuerung für Einspritzventil Zylinder 4
- Kl. 36 Kraftstoffpumpenrelais Kl. 85
- Kl. 37 Versorgungsspannung Steuergerät
- Kl. 38 nicht belegt
- Kl. 39 nicht belegt
- Kl. 40 nicht belegt
- Kl. 41 nicht belegt
- Kl. 42 Getriebekodierung MT/AT
- KI. 43 Signal Leerlauf-CO-Potentiometer
- KI. 44 nicht belegt
- Kl. 45 Signal Temperaturfühler Kühlmittel
- Kl. 46 Signal Kodierstecker Zündung
- Kl. 47 Signal induktiver Impulsgeber
- Kl. 48 Masse induktiver Impulsgeber
- Kl. 49 nicht belegt
- KI. 50 nicht belegt
- KI. 51 nicht belegt
- KI. 52 Signal Leerlaufkontakt, Drosselklappenschalter
- Kl. 53 Signal Vollastkontakt, Drosselklappenschalter
- Kl. 54 nicht belegt
- KI. 55 Bidirektionale Datenleitung KI. G im Diagnosestecker

7 Stromlaufplan (Auszug aus dem Hauptschaltplan) Motronic M 2.5

K 61	=	Steuergerät, Motronic M 2.5
K 73	=	Zündschaltgerät
K 68	=	Kraftstoffpumpe
P 12	=	Temperaturfühler, Kühlmittel
P 44	=	Hitzdraht-Luftmassenmesser
P 46	=	Klopfsensor
S 44	=	Schalter Drosselklappe
Y 33	=	Hochspannungsverteiler
H 30	=	Motorkontrolleuchte
K 68	=	Kraftstoffpumpenrelais
L 4	=	Zündspule
M 33	=	Leerlaufdrehsteller
P 32	=	Lambda-Sonde
P 45	=	Induktiver Impulsgeber
P 47	=	Hallgeber
Y 7	=	Kraftstoffeinspritzventile
Y 34	=	Tankentlüftungsventil
324	=	zum Drehzahlmesser im Instrument
437	=	zur Sicherung F13/20 A im Sicherungskasten
450	=	zum Wegstreckenfrequenzgeber Kl. 2

zum Bordcomputer Kl. 4

463

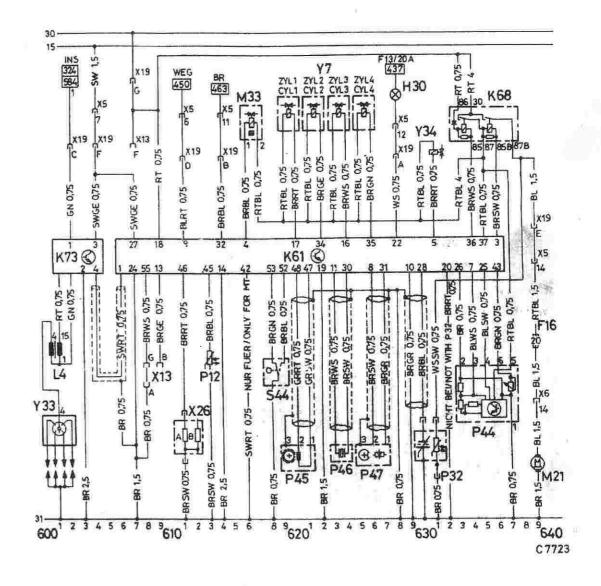

8 AW-Vorgaben

Arb.	Nr.	Arbeitstext	Fehler-Codes	AW
J 851	2 00	Fehlercode ablesen		3
		(Mit TECH 1 oder KM – 640) TC: 99		
		Zusätzlich: Fehlersuche bei Prüfschritt:		
4	01	Batteriespannung	48, 49	1
	02	Zündkodierung		1
	03	Abgaskodierung	-	2
	04	Getriebekodierung	-	3
	05	Luftmassenmesser	73, 74	1
	06	Leerlauf-CO-Potentiometer	65, 66	1
	07	Schalter Leerla If, Vollast	67	1
ĕ.	08	Kühlmitteltemperatur	14, 15	1
	09	Motorlastsignal	-	1
	10	Einspritzimpuls	44, 45, 25, 26, 27, 28, 81, 82, 83, 84	1
5	11	Motordrehzahl	19, 31	3
	12	Zündwinkel vor OT	_	1
	13	Klopfverstellung Zyl. 1 – 4	16, 18	1
9	14	LFR Tastverhältnis	56, 57	1
	15	LFR Integrator	56, 57	1
	16	LFR Kennfeld Korrektur	56, 57	1
	17	Offener, geschlossener Regelkreis, Lambda-Sonde	13, 44, 45	2
П		*		

ArbNr.	Arbeitstext	Fehler-Codes	AW
18	Integrator, Kennfeldkorrektur 1 u. 2	44, 45	3
19	Phasensensor	93, 94	3
20	Schalter Motoröl- und Getriebeöl- temperatur	-	2
. 21	Keine Fehleranzeige, Soll/Istwertvergleich der Prüfschritte 1 – 32 mit TECH 1 gemäß Schnellprüfliste		3
22	Stellglieddiagnose		1
	ligi p		
ĺ			
1			
ĺ			
			3
ľ		*	
1			
- 1			